

Инструкция за експлоатация на тахометри и виброметри


1. Увод

Уважаеми клиент! Благодарим Ви за извършената покупка в ТМЕ! С грижа за околната среда Ви представяме тази съкратена инструкция за експлоатация. Преди да използвате устройството, молим за нейното внимателно прочитане. Влезте на: www.tme.eu. Представените фигури в съкратената инструкция са илюстрации и могат да се различават от реалния изглед на предмета. Това обаче не променя техните основни свойства.

2. Предназначение

Устройството е предназначено за измерване на брой обороти/скорост на въртене, ускорение, преместване или скорост на трептящо тяло.

3. Подготовка за работа и използване

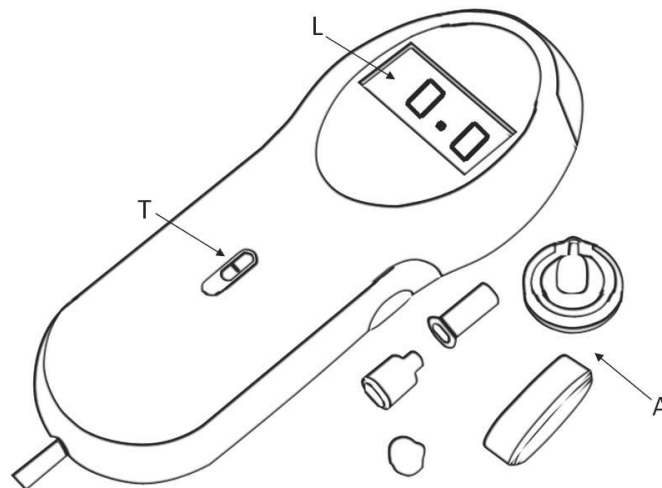

L - дисплей LCD

T - превключвател за режима на работа

A - аксесоари




Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодз, ПОЛША

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710,

Районен съд за Лодз Шрудмешчие Nr KRS: 0000165815

Размер на капитала на фирмата: 3 300 000 PLN

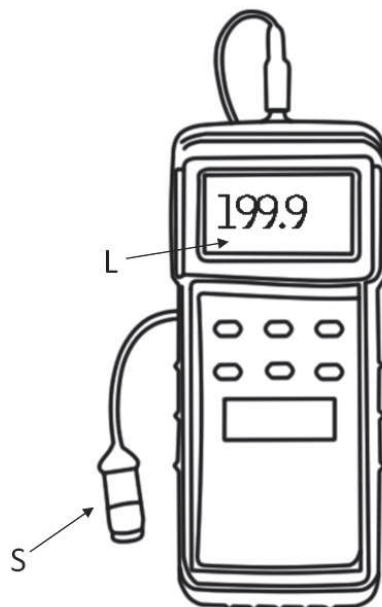

L - дисплей LCD

S - сензор за вибрации

- Включете захранването чрез бутона на панела на устройството.
- Натиснете съответния бутон за избор на желаната функция.
- Извършете измерването и наблюдавайте входния сигнал.
- За смяна на батерията отворете капака за батерията като развиете закрепващите винчета или като разхлабите закопчалките, сменете батерията, затворете капака.

4. Предпазни мерки

- Не използвайте устройството, ако е повредено. Преди да използвате устройството проверете неговия корпус. Проверете дали няма пукнатини и отчупени парчета. Старателно проверете изолацията около гнездата.
- Убедете се, че капака за батерията е затворен и закопчан преди да започнете да използвате устройството.
- Не използвайте устройството, ако то работи неправилно. Защитата може да бъде повредена. Ако не сте сигурни дали устройството е изправно, предайте го в сервис.
- Сменете батерията с нова или заредете акумулатора, ако върху дисплея се вижда индикатор за слаба батерия.
- По време на сервизно обслужване на устройството използвайте само резервни части определени от производителя.
- Не използвайте устройството във взривоопасни среди, ако не са пригодени за това.
- Бъдете внимателни при измерванията - съществува риск от увреждане на тялото от въртящи се и подвижни елементи на машините.
- Не светете в очите и внимавайте за отразен сноп лъчи.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодз, ПОЛША

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710,

Районен съд за Лодз Шрудмешчие Nr KRS: 0000165815

Размер на капитала на фирмата: 3 300 000 PLN